

"Meine ISDN Karte wird von der Software nicht erkannt"

Stand 22.11.00 V1.0

Ursache des Problems:

Das Datenloggerprogramm setzt direkt auf die serielle Schnittstelle des PCs (COMx) auf. An dieser Schnittstelle wird ein Modem erwartet, das auf den "AT" Befehlssatz reagiert. Interne ISDN Karten, Telefonanlagen mit USB Anschluß und externe USB Modems stellen diese Schnittstelle und Modememulation nicht zur Verfügung (sie wird von den meisten Anwendern auch nicht benötigt).

Einige Kartenhersteller stellen einen "virtuellen COM Port Treiber" zur Verfügung, der obiges Problem eigentlich beheben sollte. Wie sich aber inzwischen herausgestellt hat, funktioniert dies meist nicht korrekt.

Die Lösung:

Es gibt eine Software "cfos", die auf die CAPI Schnittstelle der Karte aufsetzt (diese Schnittstelle wird von jeder ISDN Karte bereitgestellt) und auf dem Rechner einen zusätzlichen COM-Port zur Verfügung stellt.

Die Software kann unter www.cfos.de geladen werden (45 Tage Testversion). Lesen Sie bitte vor der Installation den Text der Rubrik "FAQ" (häufig gestellte Fragen) auf der entsprechenden Website.

Schließen Sie bitte vor der Installation alle Programme. Bei der Installation werden Sie gefragt, ob Sie den "DSL" Support installieren wollen. Antworten Sie mit "nein". In die Felder für die MSNs brauchen Sie nichts einzutragen. Bei der Frage nach der zu belegenden COM Schnittstelle wählen Sie einfach die niedrigste verfügbare aus. Diese muß auch bei der Konfiguration von "David" eingestellt werden.

Bemerkung:

Die Lösung wurde bisher mit der AVM Fritz Card (PCI) erfolgreich getestet. Bitte teilen Sie uns Ergebnisse mit anderer Hardware (bitte genaue Bezeichnung) mit!

email: info@stoerk-tronic.com

fax: +49 711 686 61 44